

al cliente di fornire una prova dell'acquisto e fornirgli un nuovo set di tappetini di gomma anteriori originali nell'ambito di questa campagna.

Una copia della prova di acquisto deve essere allegata all'ordine di riparazione a scopo di verifica.

È necessario aggiungere un supplemento al manuale di istruzioni del veicolo su TUTTI i veicoli Range Rover Sport anno modello 2010 con guida a destra e numero VIN compreso nell'intervallo interessato. Il supplemento può essere stampato dal GTR secondo necessità tramite "View owner information" (Visualizza informazioni proprietario). Selezionare il modello Range Rover Sport 2010, il "Document Type" (Tipo documento) è "Owners handbook" (Manuale utente) e selezionare 'continue' (continua). Nella schermata successiva inserire il numero di riferimento LSA 14 02 54 101 nella casella di ricerca e fare clic sulla casella di riferimento documento. Fare clic su Cerca, stampare il documento e inserirlo nel pacchetto della documentazione.

Informare il cliente alla consegna del veicolo che è stato aggiunto un nuovo supplemento al manuale di istruzioni.

Informazioni sui ricambi

Le relative parti di ricambio della tabella 4, se necessarie, devono essere ordinate tramite la Land Rover Parts seguendo la normale procedura.

Tabella 4

Descrizione	Parte numero	Q.tà
Batteria - diesel	LR018609	1
Batteria - benzina	LR018608	1
Solenioide depressione turbo secondario	LR021929	1
Tappetini di gomma anteriori (coppia)	VPLSS0019	1

Informazioni sulla garanzia

Tabella 5 - SRO

Descrizione	SRO	Tempo
Controllo ed eventuale sostituzione della batteria	86.15.01	0,2
Installazione/rimozione SDD	86.90.89/55	0,1
Aggiornamento modulo di gestione catena cinematica	12.90.13/01	0,1
Configurazione dei moduli portiere guidatore e passeggero	86.90.83/01	0,4
Aggiornamento modulo di comando sedili	78.91.04/02	0,1
Aggiornamento modulo di comando scocca	86.90.06/02	0,1
Aggiornamento software unità antenna immobilizzatore	86.90.59/02	0,1
Aggiornamento software file configurazione veicolo	86.90.24/01	0,1
Riconfigurazione aggiornamento modulo veicolo senza chiavi (RFA)	86.90.84/01	0,1
Modulo di comando antirollio	60.90.13/01	0,2
Aggiornamento riscaldatore a carburante modulo di comando scocca	80.90.12/02	0,1
Sostituzione solenoide depressione	18.30.38	0,1
Tappetini di gomma anteriori (nessun tempo SRO - solo controllo)		
Trasporto dentro e fuori l'officina	02.02.02	0,2

NOTA: nella domanda di rimborso per gli aggiornamenti dei moduli, chiedere il rimborso di un SRO per l'installazione e la rimozione dell'SDD e quindi un SRO per ciascun modulo riconfigurato.

Le richieste di rimborso in garanzia devono essere presentate citando il codice programma **Q093** insieme al codice opzione X. In questo caso, sarà inoltre necessario indicare i relativi SRO e componenti indicati nelle Tabelle 4 e 5.